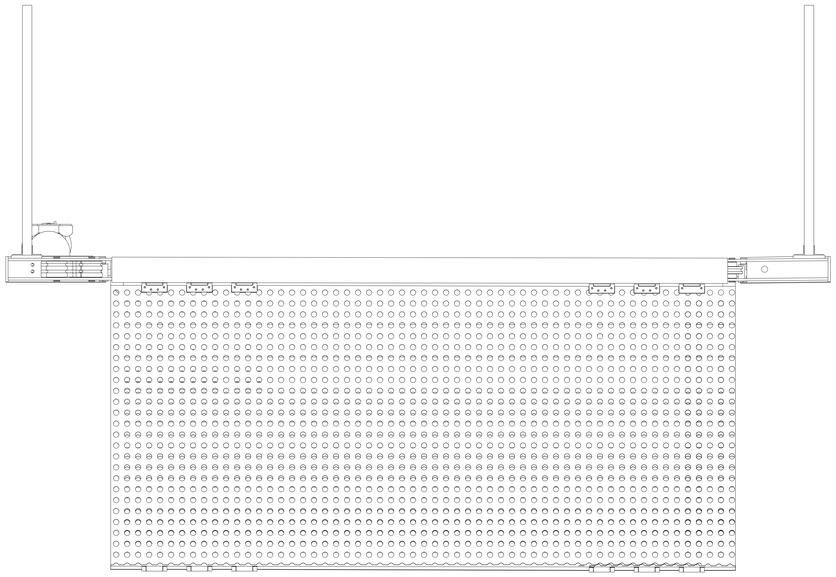

PUERTA HIDRÁULICA VISTA EN PLANTA

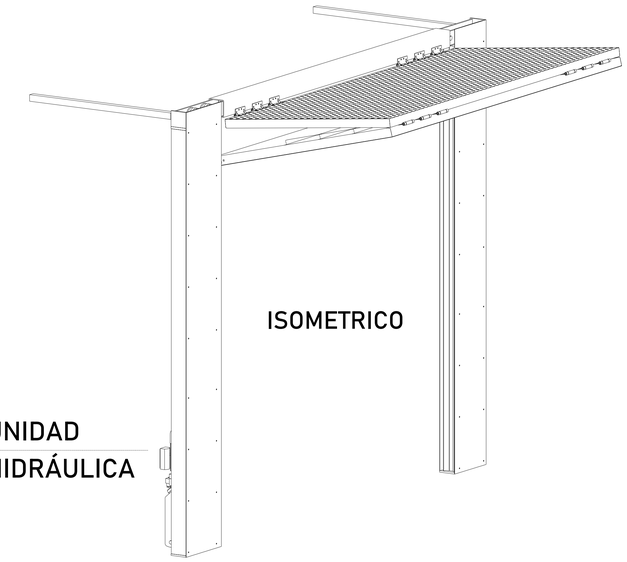

ISOMETRICO

DISTANCIAS EN SITIO

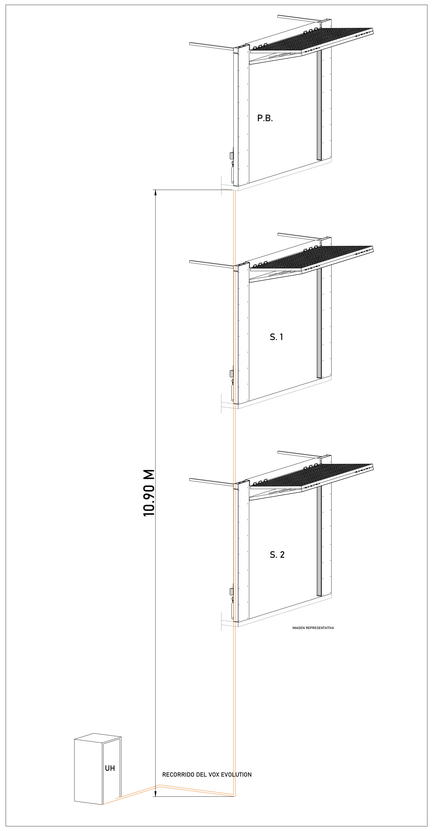

HYDRAULIC DOOR

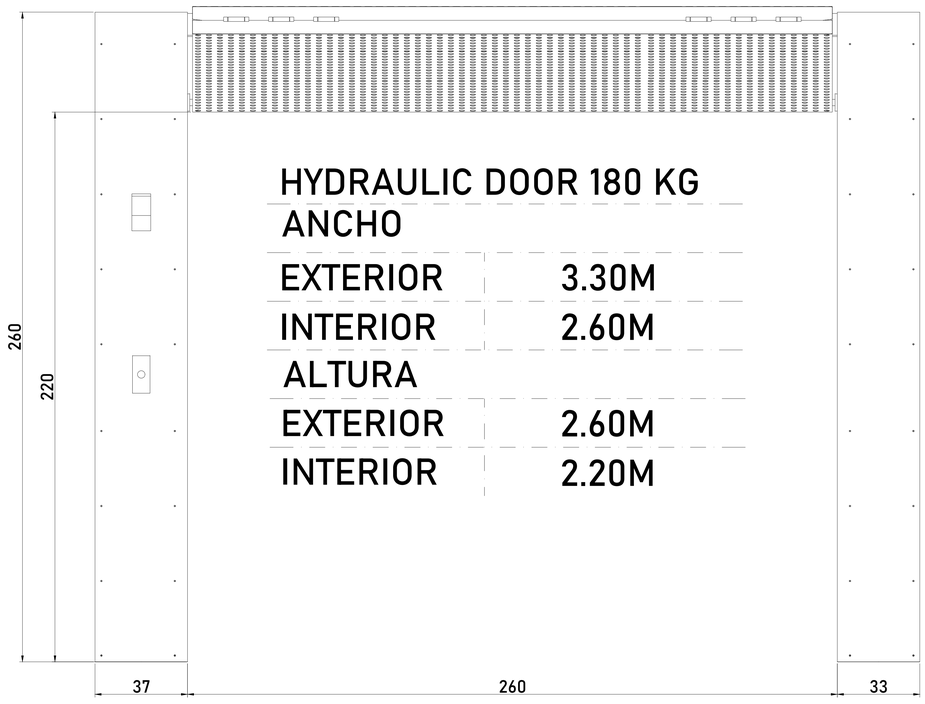

HYDRAULIC DOOR 180 KG	
ANCHO	
EXTERIOR	3.30M
INTERIOR	2.60M
ALTURA	
EXTERIOR	2.60M
INTERIOR	2.20M

VISTA FRONTAL

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA 2HP	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5
WATSS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
6 AWG	11-15 M
- (CONTEMPLAR CALCULO)	16- EN ADELANTE

2 PUERTAS HIDRÁULICAS " TIPO 1 ": EN P.B. Y S.1".

-Capacidad máxima de carga para acabados de 180 kg.
-Motor 2HP
-Conexión de cableado para botoneras deberá coincidir con el de la U.H.
-Alimentación 110 v neutro y tierra física
-Cerrado manual en caso de falta de energía eléctrica
-COLOR DE PUERTAS: NEGRO
-La operacion del equipo es manual.

Nota: La puerta lleva sus ligues, se fija a la estructura del elevador y se taquetea a piso.
-se necesita una holgura min. de 2 cm. en los costados y una holgura mínima en paño superior de 10 cm para el momento de la instalación.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:

NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA
0	LIBERACIÓN DE GUIA MECÁNICA	27/12/2022

EMPRESA: TecnoRampa
Sinergia en tecnología y servicios

RAZÓN SOCIAL :
TOSUSI, S.A. DE C.V.

VOBO:

VENDEDOR:
ARQ. EVELIN ALVARADO H.

FECHA: 27/12/2022

PUERTAS: HYDRAULIC DOOR

PLANO:
PUERTA HIDRAULICA (TIPO 1)

CLAVE: A-1

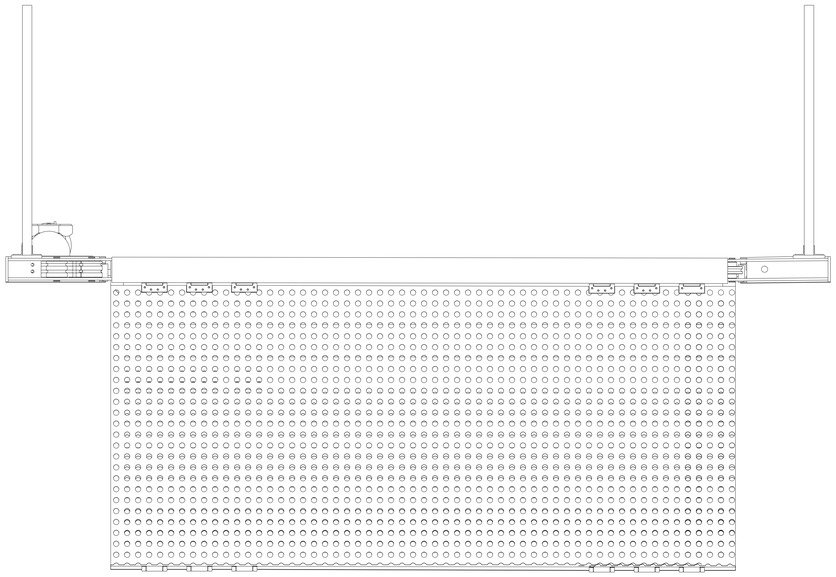

PUERTA HIDRÁULICA VISTA EN PLANTA

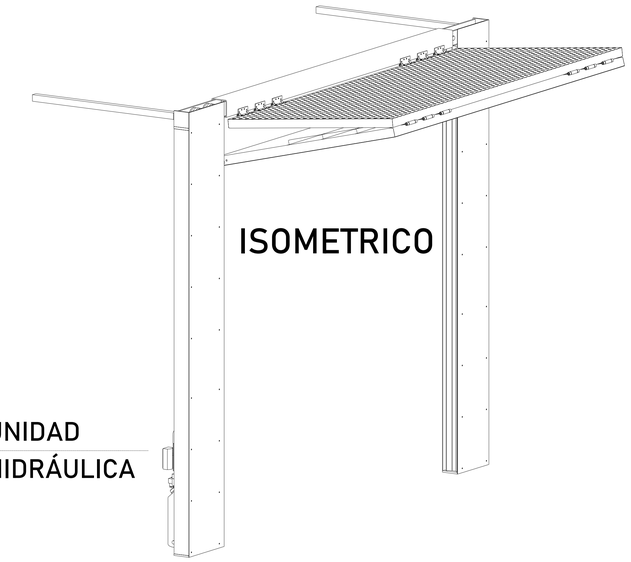

DISTANCIAS EN SITIO

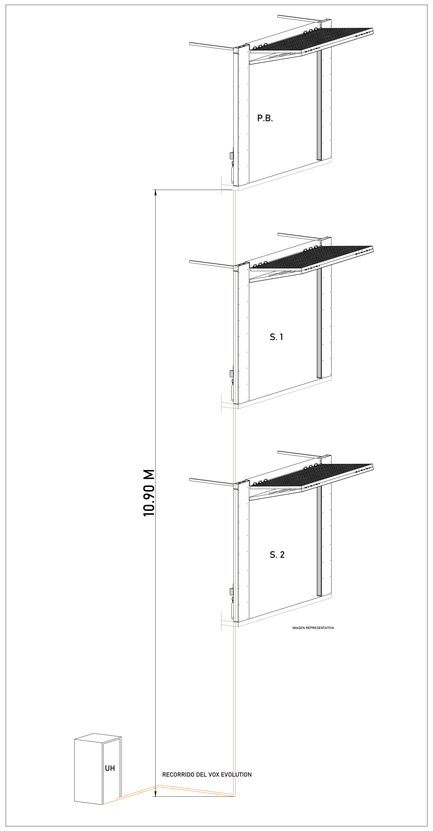

HYDRAULIC DOOR

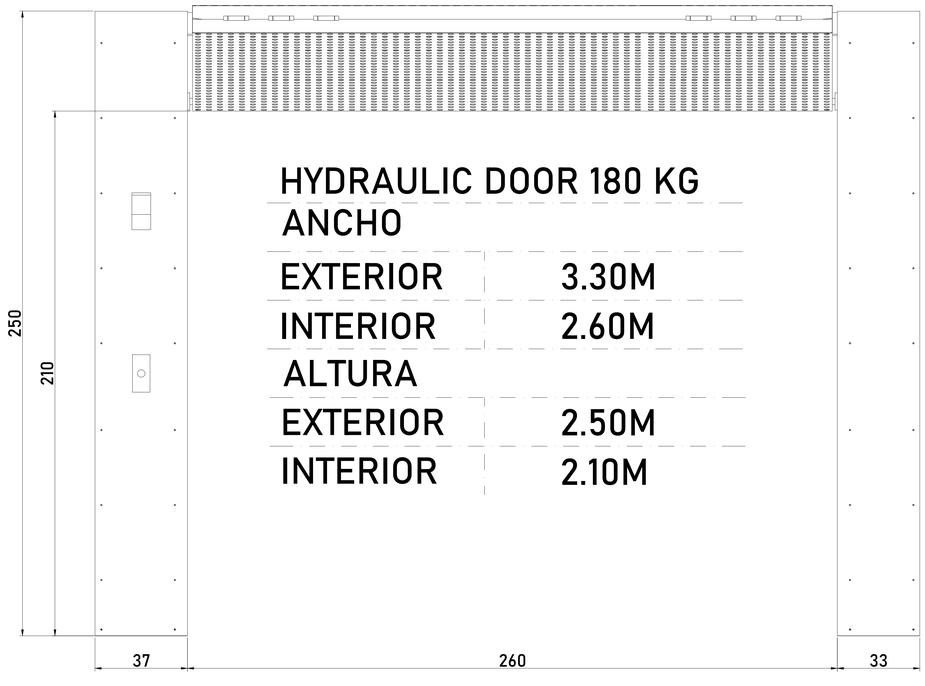

HYDRAULIC DOOR 180 KG	
ANCHO	
EXTERIOR	3.30M
INTERIOR	2.60M
ALTURA	
EXTERIOR	2.50M
INTERIOR	2.10M

VISTA FRONTAL

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRAULICA 2HP	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5
WATSS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

TABLA DE CALIBRES	
CALIBRE	DISTANCIA
8 AWG	0-10M
6 AWG	11-15 M
- (CONTEMPLAR CALCULO)	16- EN ADELANTE

1 PUERTA HIDRÁULICA " TIPO 2 ": EN S.2

-Capacidad máxima de carga para acabados de 180 kg.
-Motor 2HP
-Conexión de cableado para botoneras deberá coincidir con el de la U.H.
-Alimentación 110 v neutro y tierra física
-Cerrado manual en caso de falta de energía eléctrica
-COLOR DE PUERTAS: NEGRO
-La operacion del equipo es manual.

Nota: La puerta lleva sus ligues, se fija a la estructura del elevador y se taquetea a piso.
-se necesita una holgura min. de 2 cm. en los costados y una holgura mínima en paño superior de 10 cm para el momento de la instalación.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:

NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	FECHA	FECHA
0	LIBERACIÓN DE GUIA MECÁNICA	27/12/2022

EMPRESA: TecnoRampa
Sinergia en Tecnología y Servicios

RAZÓN SOCIAL :
TOSUSI, S.A. DE C.V.

VOBO:

VENDEDOR:
ARQ. EVELIN ALVARADO H.

FECHA: 27/12/2022

PUERTAS: HYDRAULIC DOOR

PLANO:
PUERTA HIDRAULICA (TIPO 2)

CLAVE: A-2

PUERTA "TIPO 1"
EN P.B. Y S.1

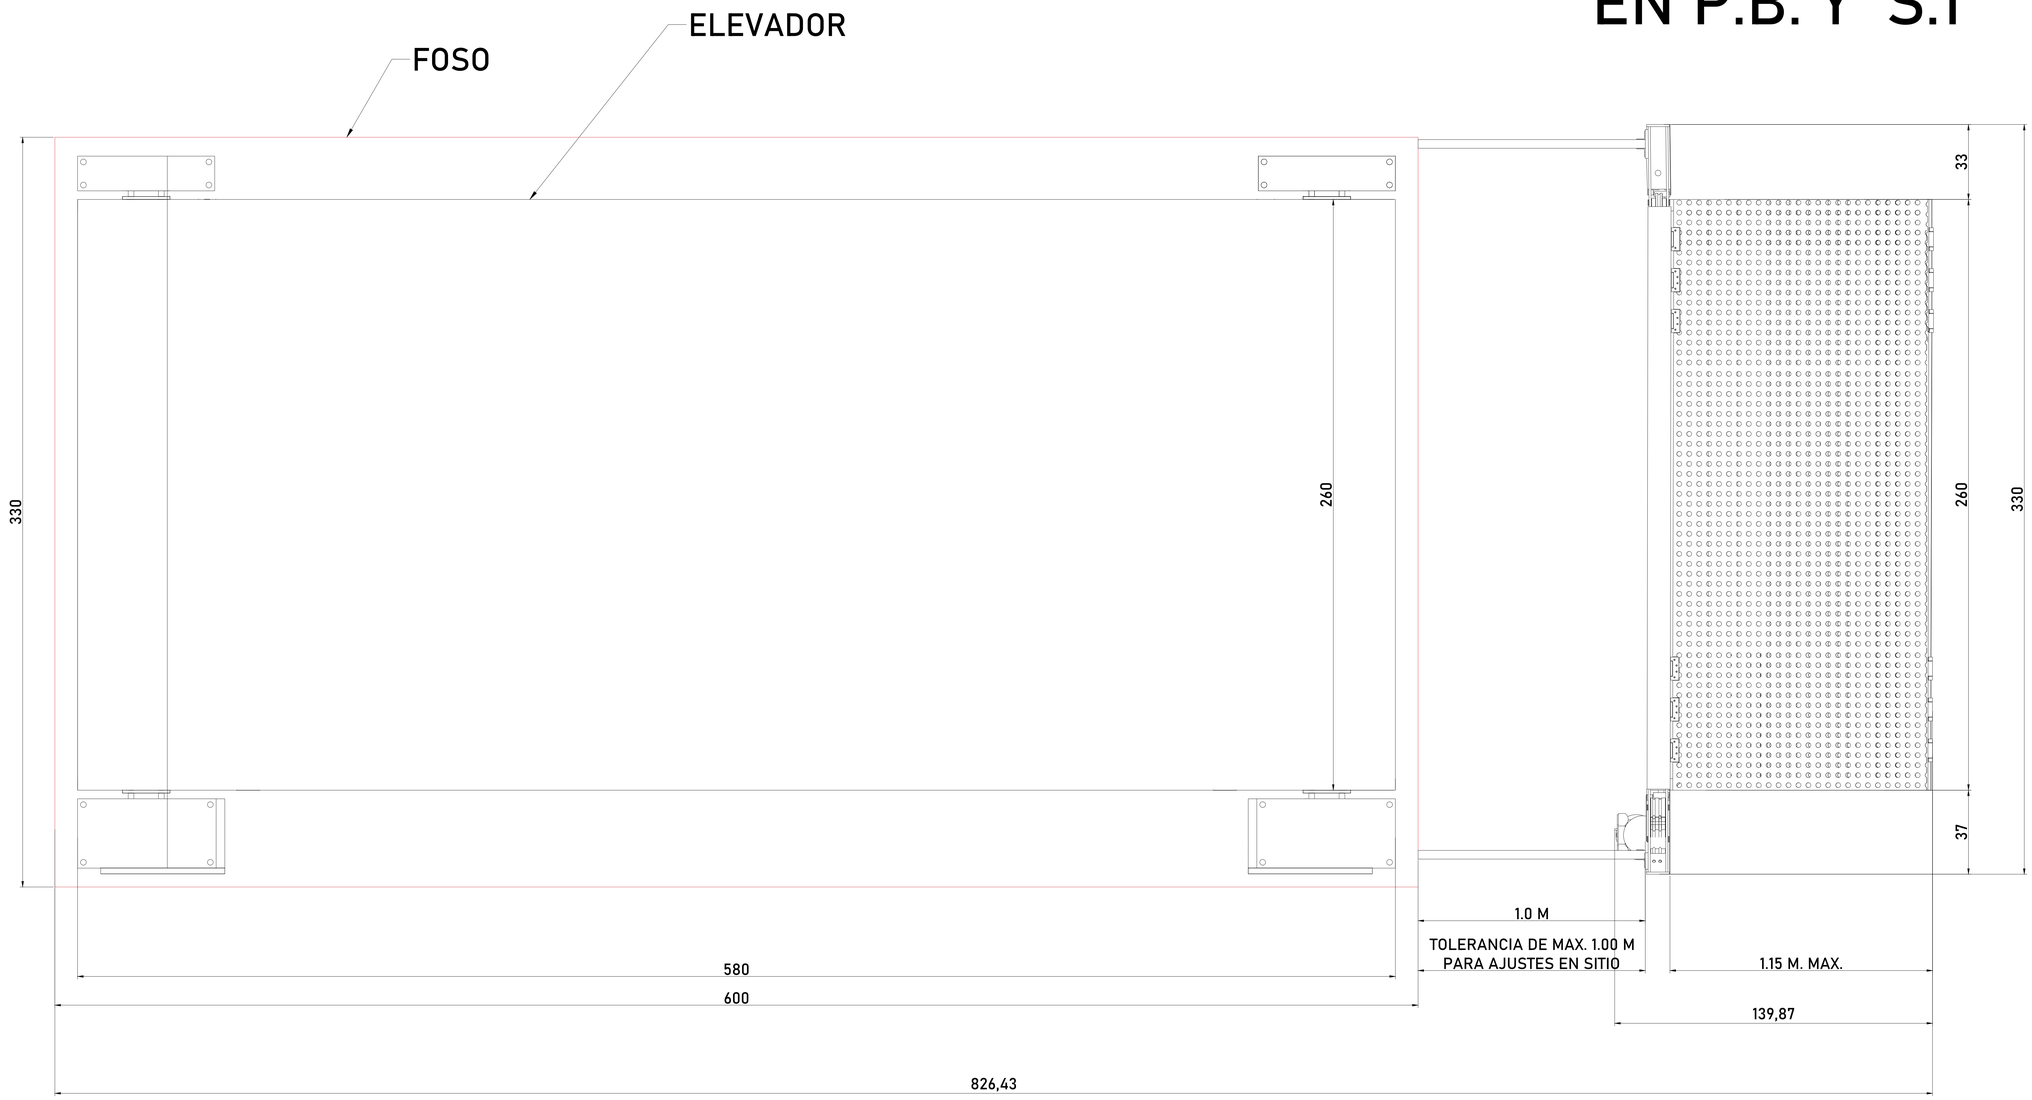

*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:

N

NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACIÓN DE GUIA MECÁNICA	27/12/2022

EMPRESA: TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL :
TOSUSI, S.A. DE C.V.

VOBO:

VENDEDOR:
ARQ. EVELIN ALVARADO H.

FECHA: 28/12/2022

ELEVADOR: HYDRAULIC DOOR

PLANO: **COTAS GENERALES EN PUERTAS (TIPO 1)**

CLAVE: A-3

PUERTA "TIPO 2"
EN S.2.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

UBICACION
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:

N

NOTAS GENERALES

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	LIBERACIÓN DE GUIA MECÁNICA	27/12/2022

EMPRESA: TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGIA Y SERVICIOS

RAZÓN SOCIAL :
TOSUSI, S.A. DE C.V.

VOBO:

VENDEDOR:
ARQ. EVELIN ALVARADO H.

FECHA: 28/12/2022

ELEVADOR: HYDRAULIC DOOR

PLANO:
COTAS GENERALES EN PUERTAS (TIPO 2)

CLAVE: A-4

*Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tenga alguna falla el equipo, Tecnorampa no se hará responsable de estas, además de que el año de garantía no tendría cobertura para estos daños.